



WAGNER

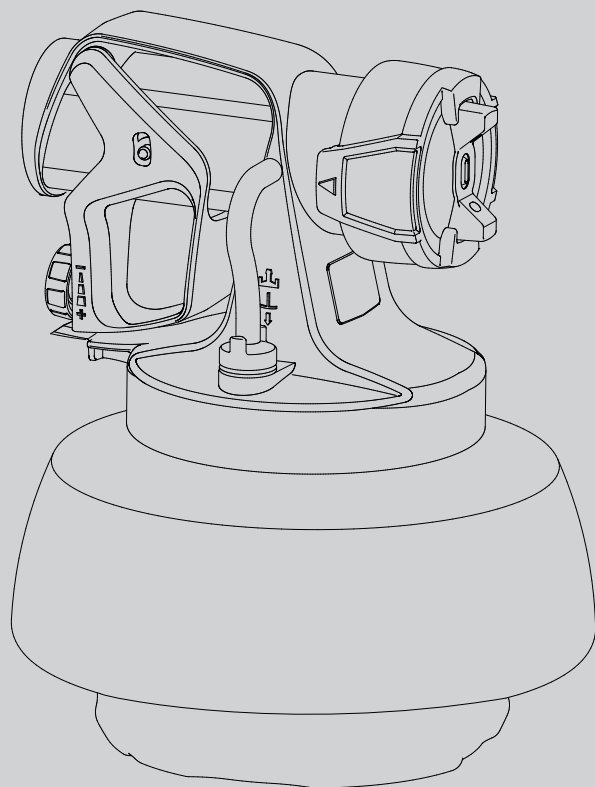


**WALL EXTRA
I-SPRAY 1800
ROZPRAŠOVACÍ NÁSTAVEC**


SK

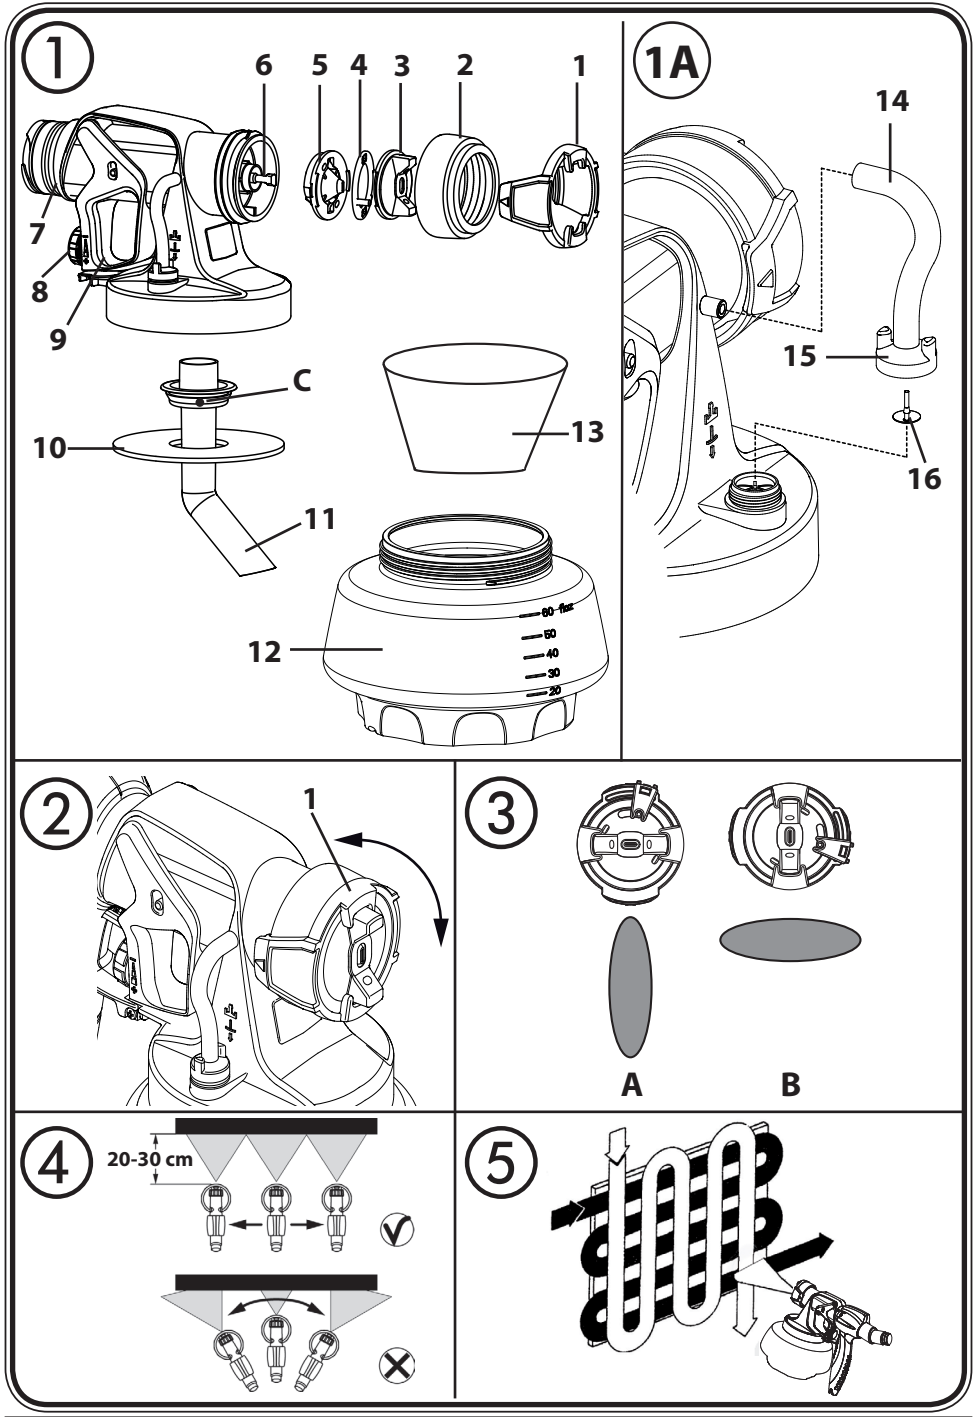


6

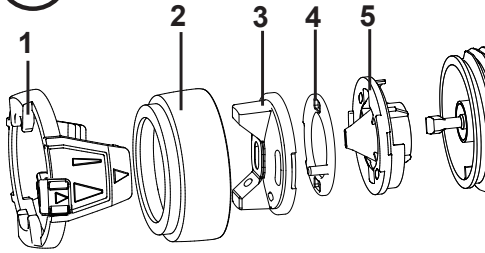


7

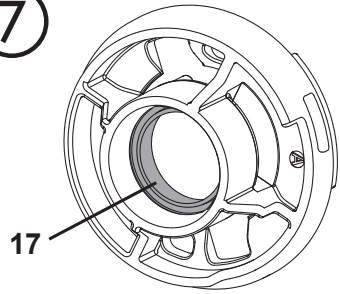


8

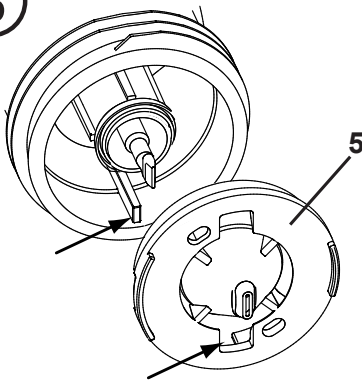

9

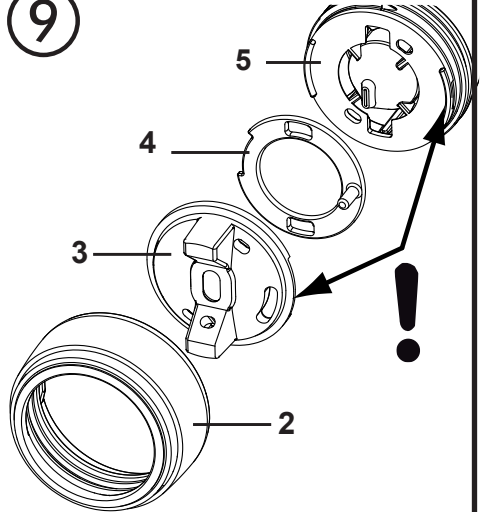

10

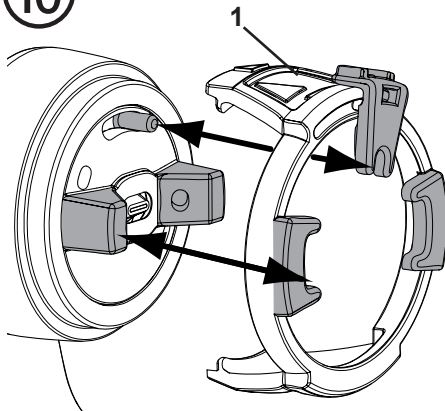

Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a oboznámte sa s návodom na obsluhu základného zariadenia. Pre rozprašovaciu násadu Wall Extra I-Spray platia rovnaké bezpečnostné pokyny ako pre základné zariadenie.

Rozprašovacia násada Wall Extra I-Spray je určená špeciálne na nanášanie interiérových farieb na steny. Jej najväčšími výhodami sú veľká prietoková kapacita a rýchlosť práce.

POZOR! • Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. **Ak farba vystupuje do vzduchovej hadice (obr. 1 A, 14), prístroj ďalej nepoužívajte!** Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte membránu.



• **Striekaciu pištoľ nepokladajte na stranu.**

• Nekombinujte konštrukčné diely rôznych striekacích násad. Diely sa pri tom môžu poškodiť.

Popis (obr. 1 / 1A)

1) Nastavovací krúžok striekacieho lúča	2) Uzavretá matica
3) Vzduchový uzáver	4) Vzduchovú záslepku
5) Dýza	6) Ihla
7) O-krúžok	8) Regulátor množstva materiálu
9) Kohútik	10) Tesnenie nádoby
11) Stúpacia trubica	12) Nádoba
13) Plniaci lievik	14) Vzduchová hadica
15) Veko ventilu	16) Membrána

Príprava pracoviska



Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho striekacieho materiálu!



Zakryte všetky plochy a objekty, ktoré sa nebudú striekať, príp. ich odstráňte z pracovnej oblasti.

Za škody spôsobené farebnou hmlou (prestrek) nepreberáme záruku.

Pri silikátových farbách dochádza pri styku so sklenenými a keramickými plochami k ich rozleptaniu! Všetky príslušné povrchy sa preto bezpodmienečne musia úplne zakryť.

Príprava povrchovej látky



Striekaný materiál, ktorý má minimálne izbovú teplotu (napr. zriedený s teplou vodou), vedie k lepšiemu výsledku pri striekaní.

Pozor! Striekaný materiál nezohrievajte nad 40 °C.

Pomocou priloženého striekacieho nadstavca sa farby na vnútorné steny dajú rozstrekať bez zriedenia alebo s nepatrným zriedením. Detailné informácie získate z listu technických údajov výrobcu farby (→ stiahnutie z internetu).

1. Materiál dôkladne premiešajte a zriedte ho v nádobe v súlade s odporúčaním pre zriedenie (na miešanie sa odporúča použiť miešadlo).

Odporúčané riedenie

Striekaný materiál	
Farba na vnútorné steny (disperzie a latexová farba)	riedenie 0-10 %

2. Ak je dodávané množstvo aj pri maximálnom nastavení množstva príliš nízke, postupne zriedte 5 - 10 %, až kým dodávané množstvo nebude zodpovedať vašim požiadavkám.

Nastavenie množstva materiálu

S touto rozprašovacou násadou dokážete spracovať veľké množstvo materiálu. Aby ste zabránili stekaniu farby po ploche, naneste najprv potrebné množstvo farby na kus kartónu alebo papier pri zachovaní rovnakej vzdialenosti násady od podkladu. Regulačný gombík (obr. 1 pol. 8) najprv otočte späť (-) a následne pomalým otáčaním (+) zvýšte množstvo materiálu na požadovanú úroveň.



U väčšiny farieb na steny vedie prostredné nastavenie množstva k najlepšiemu výsledku.

Nastavenie požadovaného nástreku (obr. 2)




VÝSTRAHA! Nebezpečie poranenia! Nikdy nestláčajte kohútik počas nastavovania vzduchového uzáveru.

Otáčaním nastavovacieho krúžku (obr. 2, 1) môžete nastaviť 2 rozličné formy rozprašovania.

Obr. 3 A = zvislý plochý nástrek → na vodorovné plochy

Obr. 3 B = vodorovný nástrek → na zvislé plochy

S červenou nastavovacou pákou sa dodatočne môže prepínať medzi širokým (▷) a úzkym (▷) striekacím prúdom.

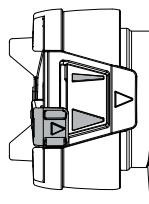

Technika nástreku (obr. 4)

Pohyb pri striekaní by nemal vychádzať zo zápästia, ale z celého ramena. Tým počas striekania zostane zaručená vždy rovnaká vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a plochou. Zvoľte vzdialenosť od 20 - 30 cm podľa požadovanej šírky striekacieho prúdu.

Dôležité: Začnite na kraji striekanej plochy. Najskôr začnite striekacím pohybom a následne stlačte spúšťaciu rukoväť. Vyhýbajte sa prerušeniam na striekanej ploche.



Ak farba zle kryje, alebo ak je podklad veľmi pijavý, striekajte „do kríža“ (obr. 5).



Farbu na vnútorné steny s výraznými farebnými odtieňmi nanášajte minimálne dvakrát (najskôr počkajte, kým prvá vrstva farby vyschne). Tým sa dosiahne krycí nános.

Ďalšie pokyny k nastaveniu rozprašovania a správnej technike striekania nájdete v návode na obsluhu základného zariadenia.

Prerušenie práce

- Nástroj vypnite.
- V prípade dlhších prestávok nádobu odvdzdušnite krátkym otvorením a následným zatvorením.
- Po prerušení prác vyčistite otvory trysky.



Pri odpájaní rozprašovacej násady dbajte na bezpečnú polohu zásobníka.

Odstavenie z prevádzky a čistenie

Potrebné informácie nájdete aj v návode na obsluhu základného zariadenia.

1. Zariadenie vypnite.
2. Odskrutkujte nádobu a vyprázdňte ju. Vytiahnite stúpaciu trubicu s tesnením nádoby.
3. Nádobu a stúpaciu trubicu vopred predčistite štetcom. Vyčistite odvdzdušňovací otvor (obr. 1 C)
4. Do zásobníka nalejte rozpúšťadlo, resp. vodu. Odskrutkujte zásobník.

Na čistenie nepoužívajte horľavé materiály.

5. Zapnite nástroj a rozpúšťadlo, resp. vodu vystriekajte do nejakej nádoby alebo do handry.
6. Opakujte vyššie uvedený postu, kým z trysky nebude vychádzať čisté rozpúšťadlo, resp. voda.
7. Nástroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.
8. Odskrutkujte nádobu a vyprázdňte ju. Vytiahnite stúpaciu trubicu s tesnením nádoby.



Na čistenie nádoby odporúčame použiť bežnú kefu na umývanie.



POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory striekacej pištole nikdy nečistíte ostrými kovovými predmetmi. Ventiláčna hadica a membrána sú len podmiennečne odolné proti rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

9. Vzduchovú hadicu (obr. 1A, 14) vyťahnite nahor z telesa pištole. Naskrutkujte veko ventilu (15). Vyberte membránu (16). Všetky diely dôkladne očistite.
10. Nastavovací krúžok (obr. 6, 1) opatrne stiahnite z prevlečnej matice (2).
11. Povoľte prevlečnú maticu (obr. 6, 2). Zložte vzduchový uzáver (3), vzduchovú záslepku (4) a trysku (5). Vzduchový uzáver a dýzu očistite štetcom a rozpúšťadlom, resp. vodou.

Zloženie



Tryska I-Spray, vzduchový ventil a ihlica sú vzájomne kompatibilné. Nekombinujte navzájom diely rozličných rozprašovacích násad – riziko poškodenia.



POZOR! Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. Ak farba vystupuje do vzduchovej hadice (obr. 1A, 14), prístroj ďalej nepoužívajte! Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte membránu.

1. Membránu (obr. 1A, 16) nasadíte kolíkom nahor na spodný diel ventilu. Pozri označenie na telese pištole.
2. Veko ventilu (obr. 1A, 15) opatrne nasadíte a priskrutkujete.
3. Vzduchovú hadicu (obr. 1A, 14) nasadíte na veko ventilu a na vsuvku na telese pištole.
4. Skontrolujte tesnenie trysky (obr. 7, 17) na tryske.
5. Trysku (obr. 8, 5) nasuňte na teleso pištole výrezom smerom nadol.
6. Vzduchovú záslepku (obr. 9, 4) vložte do vzduchového uzáveru (3). Oboje nasadíte na trysku (5) a dotiahnite prevlečnou maticou (2).
7. Nastavovací krúžok (obr. 10, 1) nastavíte tak, zasahoval do oboidvoch "rohov" na vzduchovom poklope a červená nastavovacia páka sedela na tyčke.
8. Tesnenie nádoby nasadíte zospodu na stúpaciu trubicu a posuňte až k osadeniu. Pritom zľahka otáčajte tesnením nádoby.
9. Stúpaciu trubicu s tesnením nádoby zasuňte do telesa pištole.

Zoznam náhradných dielov (obr. 1/ 1A)

Pol.	Názov	Obj. č.
1	Nastavovací krúžok striekacieho lúča (žltá)	2365 038
	Nastavovací krúžok striekacieho lúča (biela)	2363 258
2	Uzavretá matica	2328 903
3	Vzduchový uzáver (čierna)	2363 208
	Vzduchový uzáver (biela)	2362 885
4	Vzduchovú záslepku	2362 886
5	Dýza	2367 899
7	Tesniaci krúžok	2362 875
10	Tesnenie nádoby	2328 919
11	Stúpacia trubica	2328 922
12	Nádoba (1800 ml) s vekom	2304 025
13	Plniaci lievik (3 ks)	2304 028
14, 15, 16	Vzduchová hadica, veko ventilu, membrána	2304 027

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje vďaka ďalším rozprašovacím nástavcom a príslušenstvu správny nástroj pre každú prácu.

Ďalšie informácie k produktovej palete firmy WAGNER okolo renovácie nájdete na www.wagner-group.com

Ochrana životného prostredia

Zariadenie vrátane príslušenstva by sa malo dať na opätovné ekologické recyklovanie. Pri odstraňovaní nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu. Pomôžte životnému prostrediu a zanešete zariadenie do miestnej zberne alebo sa informujte v špecializovanom obchode.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!

V prípade používania cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môžu ručenia a nároky na záruku úplne alebo čiastočne stratiť platnosť. Originálne príslušenstvo a náhradné diely značky WAGNER sú zárukou, že sú splnené všetky bezpečnostné predpisy.

2-ročná záruka

Záručná doba je 2 roky odo dňa predaja (pokladničný blok). Táto zahŕňa a obmedzuje sa na bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré sú preukázateľne spôsobené použitím chybného materiálu pri výrobe alebo chybou montáže alebo na bezplatnú výmenu chybných dielov. Použitie alebo uvedenie do prevádzky, ako aj svojpomocne vykonaná montáž alebo opravy, pri ktorých sa nepostupuje v súlade s naším návodom na obsluhu, vylučujú nárok na záruku. Diely podliehajúce opotrebeniu sú taktiež zo záručného plnenia vylúčené. Zo záruky je takisto vylúčené použitie pre živnostenské podnikanie. Vyhradzuje si výslovné právo na plnenie zo záruky. Záruka zaniká vtedy, ak bolo zariadenie otvorené inými osobami ako servisným personálom firmy WAGNER. Na poškodenie počas prepravy, pri údržbe a takisto pri poškodeniach a poruchách vzniklých v dôsledku nedostatočnej údržby sa záruka takisto nevzťahuje. Pri požadovaní záručného plnenia musí byť dokázané nadobudnutie zariadenia predložením originálneho dokladu. Pokiaľ to legislatíva umožňuje, vylučujeme záruku za akékoľvek zranenia osôb, materiálne alebo následné škody, najmä vtedy, ak bolo zariadenie použité na iný účel ako je uvedený v návode na obsluhu, ak nebolo uvedené do prevádzky alebo opravené podľa pokynov v návode na obsluhu alebo ak boli opravy vykonané neodborníkom. Opravárské alebo údržbárske práce, ktoré presahujú úkony uvedené v tomto návode na obsluhu, si vyhradzuje vykonávať v podniku. V prípade záruky alebo opravy sa obráťte prosím na Vaše predajné miesto.

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **WAGNER FRANCE S.A.R.L.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0)1 69 81 72 57
- GB** **WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 15Z
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548
- H** **HONDIMPEX KFT.**
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321
F +36 (- 22) - 407 852
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
- PL** **PUT WAGNER SERVICE**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **ROM** **ROMIB S.R.L.**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
- ROM** **ROMIB S.R.L.**
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 -7 57 22 11
F +41 71 -7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **I** **FHC SRL**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,**
14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 3 95 87 - 20 00
F +61 3 95 80 - 91 20
- I** **FHC SRL**
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845